


Кухонный комбайн GJ817

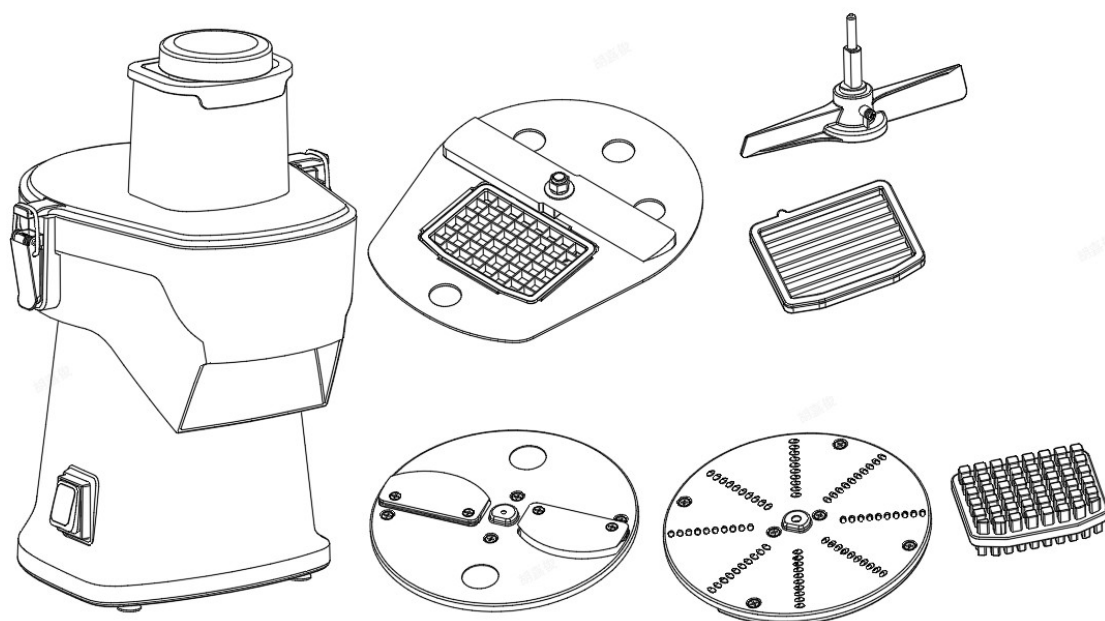

Инструкция по эксплуатации

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием изделия и сохраните его для дальнейшего использования.

Уважаемый пользователь:

Благодарим вас за использование данного изделия. Для обеспечения правильной работы устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием. Обязательно внимательно ознакомьтесь с главой 1 « Меры безопасности ».

(Технические характеристики, указанные в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления)

Глава 1: Внимание к технике безопасности

1. Перед чисткой, сборкой или разборкой данного изделия отключите питание.
2. Не храните изделие в недоступном для детей месте.
3. Данное изделие не может использоваться детьми или лицами с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром и получают инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с данным изделием.
4. При выключении питания или замене принадлежностей сначала остановите машину.
5. При нарезке продуктов необходимо использовать маленькие и большие толкатели для продуктов . Не используйте устройство, если эти компоненты утеряны или повреждены.
6. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить. производитель, отдел технического обслуживания или специалисты.
7. Риск получения травмы! Соблюдайте крайнюю осторожность при чистке или перемещении лезвий.
8. Опасность поражения электрическим током! Никогда не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта.
9. Внимание! Не погружайте основной блок машины в воду для чистки, только для протирки влажной тряпкой. Дайте машине достаточно остыть перед стиркой.

10. Проверьте, соответствует ли указанное в описании изделия напряжение питания реальному напряжению питания (это относится только к переменному току).
11. Избегайте повреждения шнура питания. Не сжимайте, не сгибайте и не трите острыми предметами, держите подальше от источников тепла и огня, а также не допускайте соприкосновения шнура питания с лезвием.
12. Шнур питания следует укладывать ровно и не тянуть за него, чтобы не уронить изделие и не вызвать его неисправность.
13. При добавлении дополнительных розеток (удлинении шнура питания розеток) оборудование должно соответствовать напряжению питания изделия. Не используйте универсальную розетку одновременно с другими электроприборами.
14. Не используйте изделие на мокрой поверхности, не прикасайтесь к изделию или вилке сетевого шнура мокрыми руками.
15. Не разбирайте внутренние части изделия без необходимости и не допускайте попадания посторонних предметов внутрь изделия, что может привести к неисправности и повреждению.
16. Для использования подходят только аксессуары, предоставленные производителем. В случае возникновения неисправностей из-за использования аксессуаров других производителей компания не несет ответственности, и такие неисправности и повреждения не покрываются гарантией.
17. Во избежание повреждений или выхода из строя, пожалуйста, не используйте его на неустойчивых, влажных или термочувствительных поверхностях.
18. Не размещайте изделие непосредственно на огне или вблизи источников тепла или огня, иначе изделие может быть повреждено, выйти из строя или даже стать опасным.
19. Не вставляйте шнур питания в розетку, когда он не используется. Вилку необходимо отключать от розетки в следующих случаях: после использования; перед чисткой; во время технического обслуживания.
20. При вставке в розетку вилку необходимо вставлять до упора, иначе компоненты перегреются и сгорят из-за плохого контакта.
21. Компания не несет ответственности за любые неисправности, возникшие в результате неправильного использования данного изделия или несоблюдения инструкций, изложенных в данном руководстве, и такие неисправности и повреждения не покрываются гарантией.
22. Никогда не оставляйте работающее оборудование без присмотра.
23. Если машина работает длительное время или температура рабочей среды слишком высока, что приводит к перегреву и остановке двигателя, немедленно выключите питание, остановите работу более чем на полчаса и запустите машину после того, как двигатель остынет.
24. Во время работы с устройством держите руки, волосы, одежду и посуду подальше от лезвия, чтобы избежать травм и повреждения изделия.


25. Если какая-либо часть изделия загорелась, не тушите огонь непосредственно водой. Необходимо отключить электропитание и накрыть горящую часть влажной тканью, чтобы потушить пожар.
26. Пожалуйста, храните пластиковые упаковочные пакеты в надлежащих условиях и в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность удушья.
27. Не погружайте алюминиевый корпус и шнур питания в жидкость.

Не используйте изделие при следующих условиях:

1. Изделие или кабель питания неисправны.
2. Изделие может случайно упасть, что приведет к повреждению или неисправности в работе.

В случае возникновения вышеуказанной ситуации, пожалуйста, отправьте изделие в сервисный центр производителя для обработки, используя оригинальные аксессуары изделия.

Глава 2: Компоненты и функции

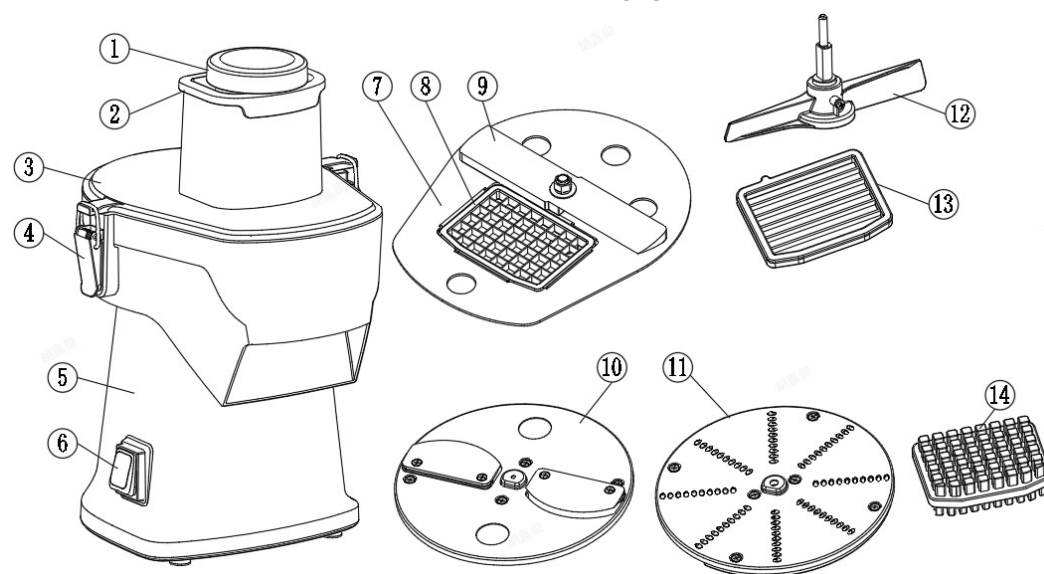

Компоненты			
1	Большой толкатель еды	8	сетка для нарезки кубиками
2	Небольшой толкатель еды	9	Нож для нарезки кубиками и прорезки
3	Крышка из алюминиевого сплава	10	Диск для нарезки из нержавеющей стали (4 проставки под каждым лезвием, увеличивайте или уменьшайте их количество для регулировки толщины нарезки).
4	Пружинная пряжка	11	Лезвие терки из нержавеющей стали

5	Корпус из алюминиевого сплава	12	Приводной вал в сборе для устройств нарезки , измельчения и проталкивания продуктов .
6	Водонепроницаемый переключатель	13	Сетка для разрезания ножом
7	Сборка держателя ножа для нарезки кубиками и разрезания	14	Очиститель сетки для ножей для нарезки кубиками


Перед началом эксплуатации изделия ознакомьтесь с функциями его основных компонентов :

1. Большой толкатель для продуктов: вдавливают длинные и тонкие продукты в загрузочное отверстие для нарезки, измельчения или шинковки.
2. Небольшой толкатель для продуктов: проталкивает толстые или неровные продукты в загрузочное отверстие для нарезки, измельчения или шинковки.
3. Крышка из алюминиевого сплава: правая сторона крышки из алюминиевого сплава фиксируется предохранительной выталкивающей планкой. Машина может работать только тогда, когда крышка из алюминиевого сплава установлена на корпус из алюминиевого сплава. Машина не может работать, пока корпус из алюминиевого сплава не будет закрыт крышкой из алюминиевого сплава.
4. Пружинная защелка: надежно фиксирует крышку из алюминиевого сплава на корпусе из алюминиевого сплава, чтобы гарантировать, что крышка из алюминиевого сплава не отвалится во время работы машины.
5. Корпус из алюминиевого сплава: основная часть машины.
6. Водонепроницаемый выключатель : включение/выключение питания.
7. Узел крепления ножа для нарезки кубиками и разрезания : узел крепления для фиксации сетки ножа для нарезки кубиками/сетки ножа для разрезания.
8. Сетка для нарезки кубиками : снова нарежьте толстые куски продуктов на квадратные кусочки.
9. Нож для нарезки кубиками и надрезов : нарезает продукты, которые необходимо нарезать кубиками/надрезами, на толстые ломтики и прижимает их к сетке ножа для нарезки кубиками/надрезами, чтобы получить нарезанные кубиками/надрезы.
10. Диск для нарезки из нержавеющей стали : закрепите его на валу двигателя и нарежьте продукты ломтиками.
11. Лезвие терки из нержавеющей стали: закреплено на валу двигателя и позволяет измельчать продукты .
12. Приводной вал механизма нарезки , измельчения и подачи продуктов: При использовании функций измельчения и нарезки приводной вал приводит в движение ножевой диск , вращая его и подавая обработанные продукты к выходному отверстию.
13. Нож для нарезки: позволяет нарезать продукты на полоски, например, картофель фри.


14. Средство для очистки сетки ножа для нарезки кубиками: удаление остатков пищи с сетки ножа для нарезки кубиками.

Глава 3: Метод использования

1. Использование кубиков:

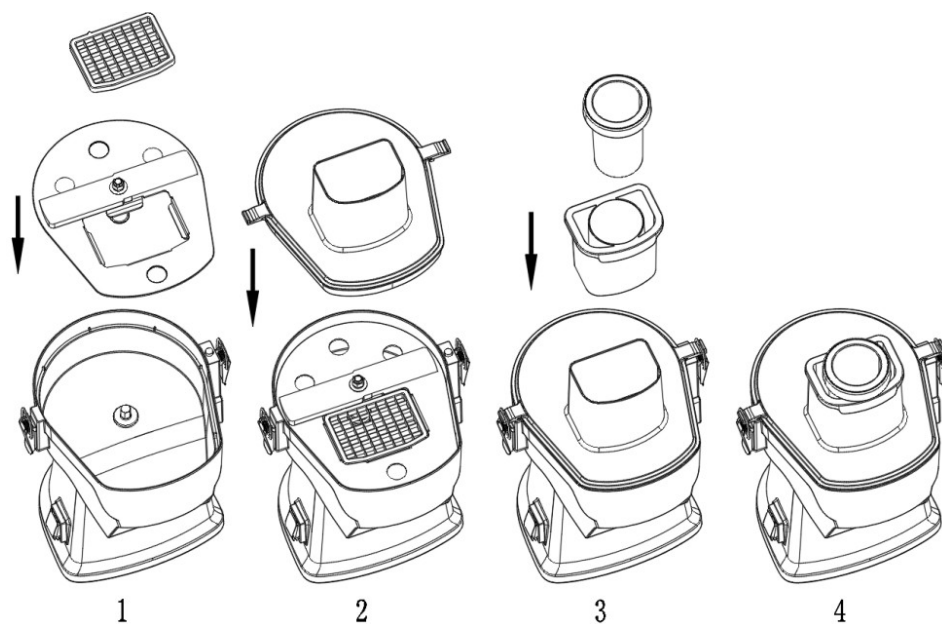

Описание рисунка 2: При установке держателя ножа для нарезки, поверните гайку влево и вправо вручную, чтобы она совпала с валом двигателя, убедитесь, что внутренний шестигранник вала ножа в нижней части держателя ножа совпадает с шестигранником вала двигателя.

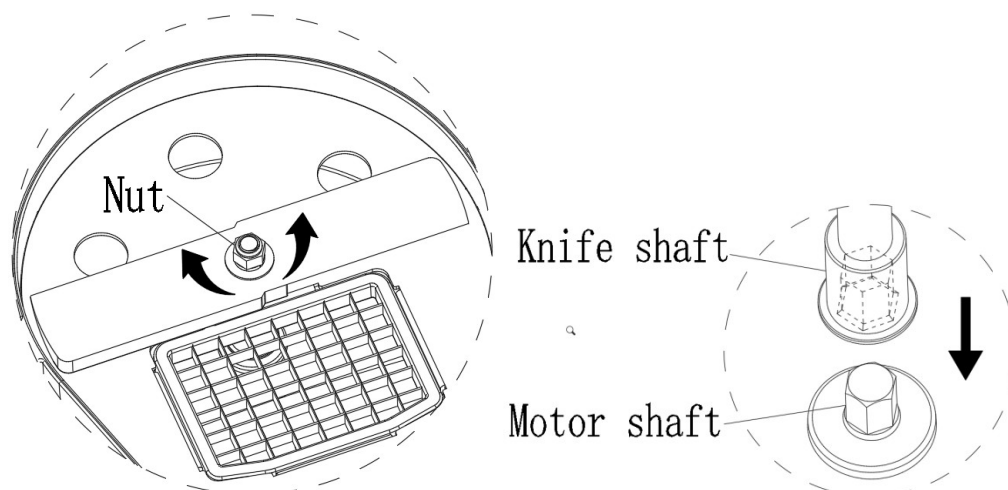


- (1) Как показано на рисунке 1, поместите сетку для ножей для нарезки кубиками на держатель ножей для нарезки кубиками и надрезов , а затем вставьте их вместе в корпус.
- (2) Как показано на рисунке 3, наденьте крышку из алюминиевого сплава на

корпус, а затем закрепите пружинные защелки.

- (3) Согласно рисунку 4, вставьте маленький и большой толкатели для продуктов в отверстие, как показано на рисунке 5.
- (4) Очистите продукты, которые нужно нарезать кубиками. Если продукты слишком крупные, чтобы пройти через отверстие, используйте нож, чтобы нарезать их до размера, позволяющего им пройти.
- (5) После подготовки вставьте вилку станка в розетку 220 В переменного тока/50 Гц, нажмите кнопку запуска станка и убедитесь, что он работает исправно. При обнаружении каких-либо неисправностей остановите станок для проверки. Если неисправностей нет, его можно использовать для нарезки кубиками в обычном режиме.
- (6) Поместите подготовленные продукты в отверстие, используя комбинацию маленького и большого толкателей для продуктов, слегка надавите на продукты. Продукты будут обрабатываться вращающимся ножом для нарезки кубиками и сеткой ножа для нарезки кубиками, после чего они выпадут из машины. Если продукты имеют вытянутую форму и могут пройти через среднее отверстие маленького толкателя, вставьте маленький толкатель в отверстие, пропустите продукты через среднее отверстие маленького толкателя и слегка надавите большим толкателем. Это уменьшит вибрацию продуктов и значительно улучшит эффект нарезки кубиками.
- (7) После нарезки продуктов нажмите кнопку, чтобы выключить прибор. После полной остановки работы прибора отсоедините шнур питания, извлеките принадлежности и очистите продукты и прибор в соответствии с рисунками с 4 по 1.


2. Применение метода продольной резки:

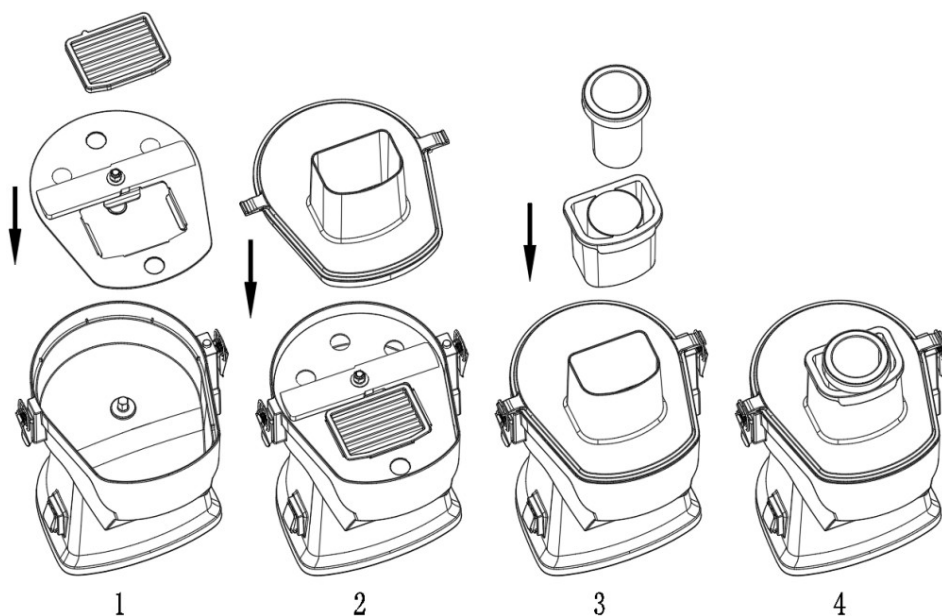

- (1) Как показано на рисунке 1, поместите сетку с ножами для нарезки на узел держателя ножей для нарезки кубиками и ножей для нарезки , а затем вставьте их вместе в корпус.
- (2) Как показано на рисунке 3, наденьте крышку из алюминиевого сплава на корпус, а затем закрепите пружинные защелки.
- (3) Согласно рисунку 4, вставьте маленький и большой толкатели для продуктов в отверстие, как показано на рисунке 5.
- (4) Очистите продукты, которые нужно надрезать. Если продукт слишком большой, чтобы пройти через отверстие, используйте нож, чтобы разрезать его на кусочки нужного размера.
- (5) После подготовки вставьте вилку станка в розетку 220 В переменного тока/50 Гц, нажмите кнопку запуска станка и убедитесь, что он работает исправно. При обнаружении каких-либо неисправностей остановите станок для проверки. Если неисправностей нет, его можно использовать для нарезки кубиками в обычном режиме.
- (6) Поместите подготовленный продукт в отверстие, используя комбинацию маленького и большого толкателей для продуктов, слегка прижмите продукт. Продукт будет обработан вращающимся ножом для нарезки кубиками и разрезания , а затем выпадет из машины. Если продукт длинный и тонкий, нарежьте его на длинные полоски в соответствии с длиной отверстия, поместите их горизонтально внутрь и, используя комбинацию маленького и большого толкателей для продуктов, слегка прижмите продукт. Это позволит нарезать продукт длиннее, избегая слишком коротких вертикальных разрезов, что значительно улучшит эффект нарезки.
- (7) После надрезания продуктов нажмите кнопку, чтобы выключить машину. После полной остановки работы машины отсоедините шнур питания, извлеките принадлежности и очистите продукты и машину в соответствии с рисунками с 4 по 1.


3. Использование функции нарезки:

Упомянутые продукты питания	Помидор	Огурец	Люфа	Морковь	Редис
Указанная толщина	3–5 мм	2–4 мм	2–5 мм	1–3 мм	1–5 мм
Соответствующая проставка	2–4 шт .	1–3 шт .	1–4 шт .	0–2 шт .	0–4 шт .
Упомянутые продукты питания	баклажан	Картофель	Киви	Таро	Лимон
Указанная толщина	3–5 мм	1–5 мм	2–3 мм	1–3 мм	2–5 мм
Соответствующая проставка	2–4 шт .	0–4 шт .	1–2 шт .	0–2 шт .	1–4 шт .

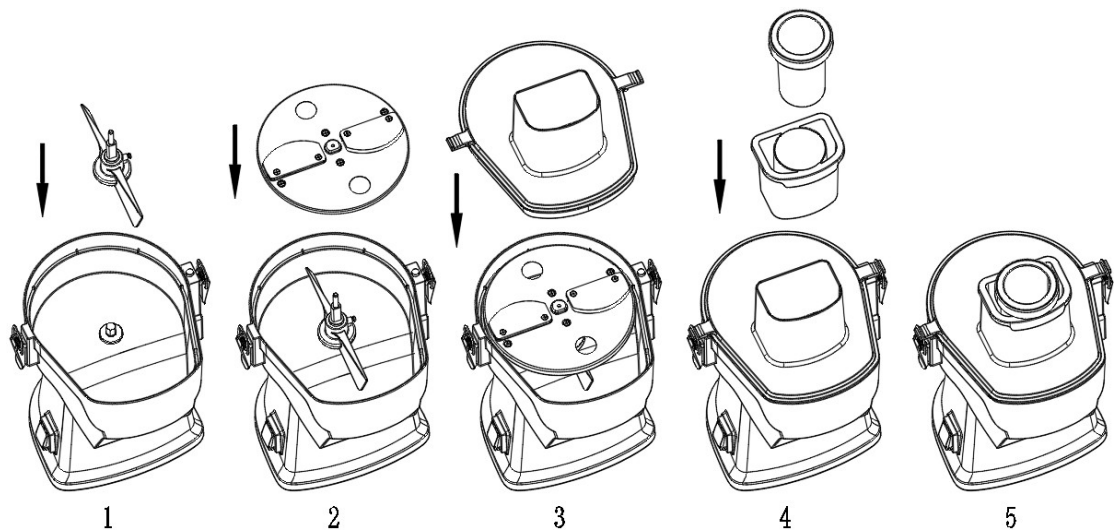


- (1) Установите приводной вал механизма нарезки , измельчения и толкателя продуктов на вал двигателя машины в соответствии с рисунком 1.
- (2) Согласно рисунку 2, установите режущий диск из нержавеющей стали на приводной вал.
- (3) Установите крышку из алюминиевого сплава на корпус в соответствии с рисунком 3, а затем закрепите пружинные защелки.
- (4) Согласно рисунку 4, вставьте маленький и большой толкатели для продуктов в отверстия, как показано на рисунке 5.
- (5) Очистите продукты, которые нужно нарезать. Если продукт слишком большой, чтобы пройти через отверстие, используйте нож, чтобы нарезать его до размера, позволяющего пройти через отверстие.
- (6) После подготовки вставьте вилку машины в розетку 220 В переменного тока/50 Гц, нажмите водонепроницаемый выключатель, чтобы запустить машину, и убедитесь, что машина работает исправно. Если обнаружены какие-либо неисправности, остановите машину для проверки. Если неисправностей нет, машина работает нормально.
- (7) Поместите подготовленный продукт в отверстие, слегка надавите на него маленьким и большим толкателями одновременно. Продукт будет обработан вращающимся лезвием для нарезки, после чего он выпадет из машины. Если продукт имеет вытянутую форму и может пройти через среднее отверстие маленького толкателя, поместите маленький толкатель на отверстие, пропустите продукт через среднее отверстие маленького толкателя и слегка надавите большим толкателем. Это уменьшит дрожание продукта и значительно улучшит эффект нарезки.
- (8) После нарезки продуктов нажмите кнопку, чтобы выключить прибор. После полной остановки работы прибора отсоедините шнур питания, затем извлеките принадлежности и очистите продукты и прибор в соответствии с рисунками с 5 по 1.

4. Применение шредера:

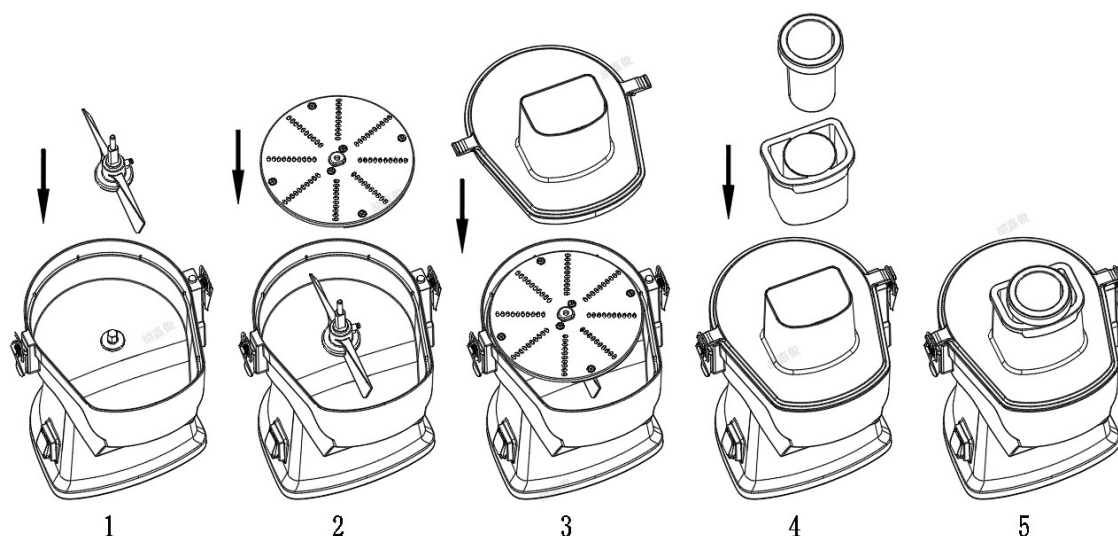

- (1) Установите приводной вал механизма нарезки , измельчения и толкателя продуктов на вал двигателя машины в соответствии с рисунком 1.
- (2) Согласно рисунку 2, установите диск из нержавеющей стали на приводной вал.
- (3) Установите крышку из алюминиевого сплава на корпус в соответствии с рисунком 3, а затем закрепите пружинные защелки.
- (4) Согласно рисунку 4, поместите маленький и большой толкатели для продуктов в отверстия алюминиевой крышки, как показано на рисунке 5.
- (5) Очистите продукты, которые нужно измельчить. Если продукты слишком крупные, чтобы пройти через отверстие, используйте нож, чтобы разрезать их на кусочки нужного размера.
- (6) После подготовки вставьте вилку машины в розетку 220 В переменного тока/50 Гц, нажмите кнопку запуска машины и убедитесь, что она работает исправно. При обнаружении каких-либо неисправностей остановите машину для проверки. Если неисправностей нет, это может быть нормальным явлением для измельчения.
- (7) Поместите подготовленные продукты через отверстие, используя комбинацию маленького и большого толкателей для продуктов, слегка надавите на продукты. Продукты будут обработаны вращающимся измельчающим лезвием, после чего они выпадут из машины. Если продукты длинные и тонкие, и могут пройти через среднее отверстие маленького толкателя, поместите маленький толкатель на отверстие, поместите продукты через среднее отверстие маленького толкателя и слегка надавите большим толкателем. Это уменьшит вибрацию продуктов и значительно улучшит эффект измельчения.
- (8) После измельчения продуктов нажмите кнопку, чтобы выключить прибор. После полной остановки работы прибора отсоедините шнур питания, затем извлеките принадлежности и очистите продукты и прибор в соответствии с рисунками с 5 по 1.

5. Использование разделительной прокладки для слайсера и набора ножей для измельчения (3 мм)

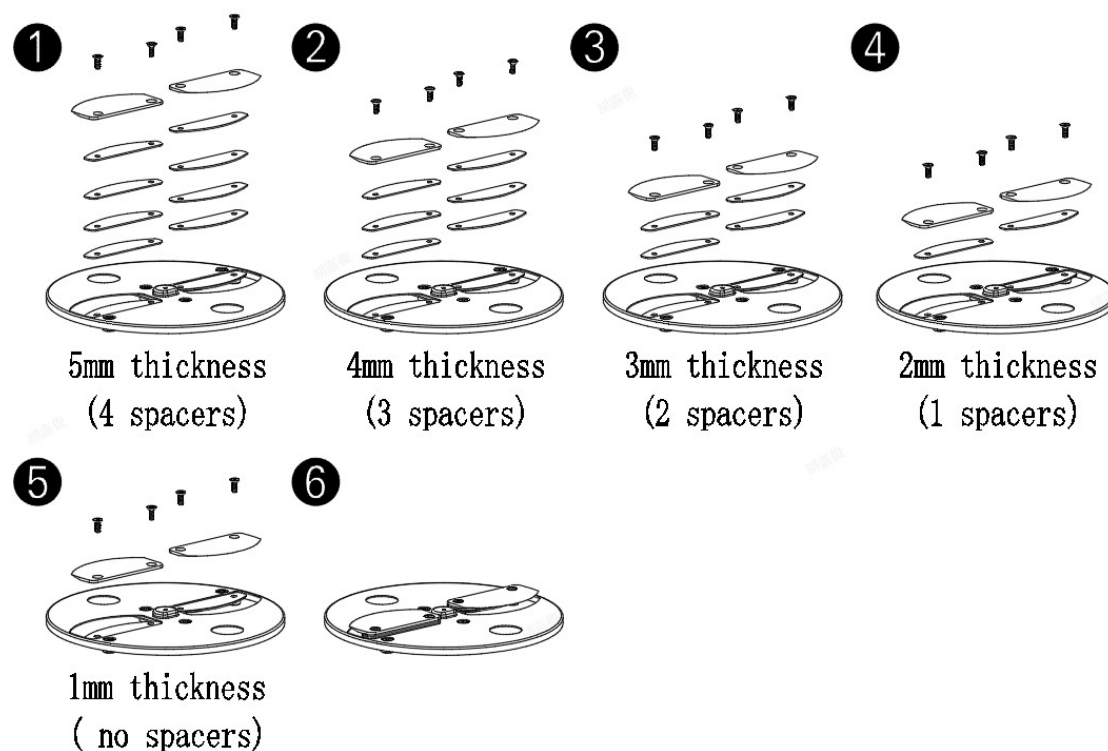

Использование разделителей для слайсера:

① Согласно рисунку 1: добавьте 4 прокладки под каждый нож слайсера, а затем затяните 4 винта, как показано на рисунке 6, чтобы толщина нарезанного продукта составляла 5 мм;


② Согласно рисунку 2: добавьте 3 прокладки под каждый нож для нарезки, а затем затяните 4 винта, как показано на рисунке 6, чтобы толщина нарезанного продукта составляла 4 мм;

③ Согласно рисунку 3: добавьте 2 прокладки под каждый нож для нарезки, а затем затяните 4 винта, как показано на рисунке 6, чтобы толщина нарезанного продукта составляла 3 мм.

④ Согласно рисунку 4: добавьте по 1 прокладке под каждый нож для нарезки, а затем затяните 4 винта, как показано на рисунке 6, чтобы толщина нарезанного продукта составляла 2 мм.

⑤ Согласно рисунку 5: под каждым ножом для нарезки не должно быть разделителей, затем затяните 4 винта, как показано на рисунке 6, чтобы толщина нарезанного продукта составляла 1 мм.

Внимание! Правильное направление при установке разделительных прокладок:

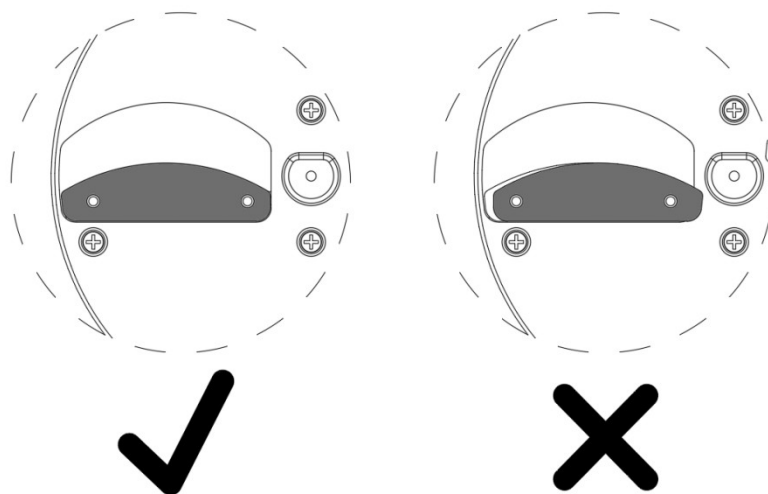


При установке разделительных прокладок обратите внимание на их направление (как показано на левом рисунке), чтобы оно соответствовало форме монтажной рамы лезвия.

Предупреждение!

1. Все лезвия очень острые, пожалуйста, будьте осторожны при разборке и использовании, берегите руки !
2. Пожалуйста, не разрезайте замороженные или твердые продукты!


Глава 4: Техническое обслуживание

1. Поверхность, контактирующая с пищевыми продуктами, должна быть чистой.
2. Перед чисткой следует вынуть вилку из розетки и дать изделию остыть . Корпус устройства нельзя замачивать в воде, а также нельзя протирать влажной тряпкой отверстие для извлечения микропереключателя и сам переключатель.
3. Не используйте стальную вату, а также химические или абразивные порошковые чистящие средства для очистки изделия.
4. После использования его необходимо протереть мягкой чистой тканью.
5. Продукт следует хранить в прохладном, сухом и чистом месте, недоступном для детей и домашних животных.
6. Пожалуйста, сохраните упаковку. Если товар долгое время не используется, упаковку можно восстановить для хранения.
7. Все лезвия очень острые, пожалуйста, будьте осторожны при разборке и чистке, берегите руки!
8. Как показано на рисунке ниже, используйте подходящее чистящее средство и сильно надавите на сетку ножа для нарезки кубиками в направлении лезвия, чтобы удалить остатки пищи.

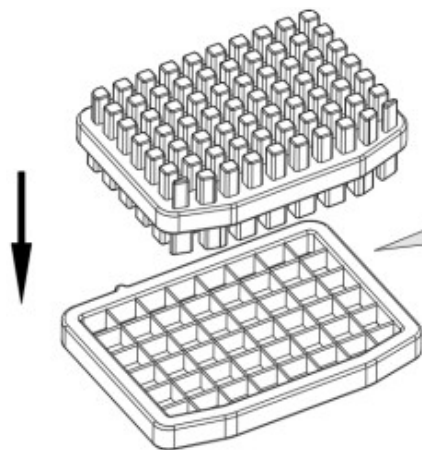

- 1 . Make sure the cleaner and the dicing knife net match when using, otherwise it will cause damage.
- 2 . The blade of dicing knife net must be facing the cleaner to avoid hurting.


9. Представленные ниже аксессуары можно поместить в раковину и промыть водой.

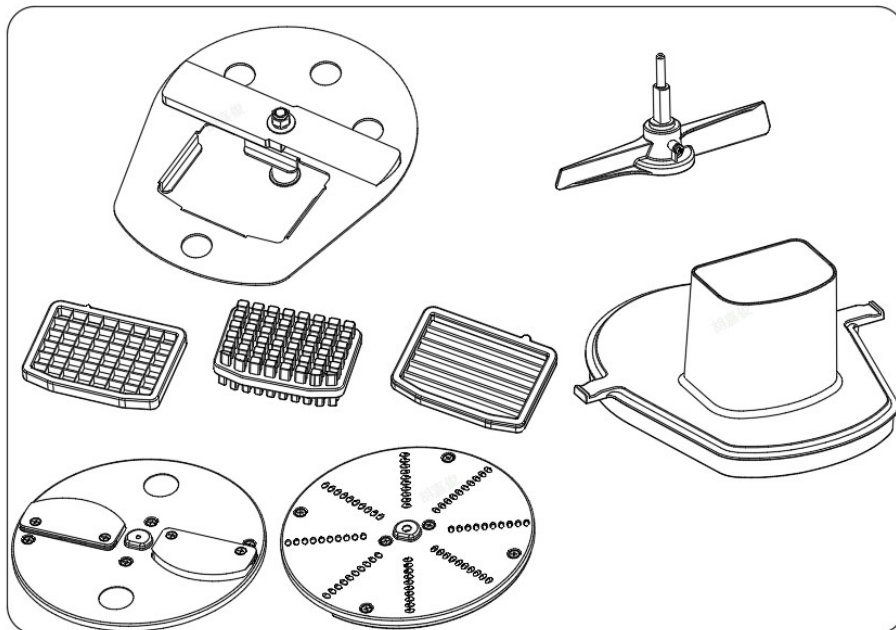

10. При чистке машины обратите внимание на моменты, показанные на рисунке ниже; после промывки внутреннего корпуса протрите наружную стенку чистой тряпкой.



Do not place the machine in a sink with water for cleaning. Water entering the bottom of the machine will damage the machine!

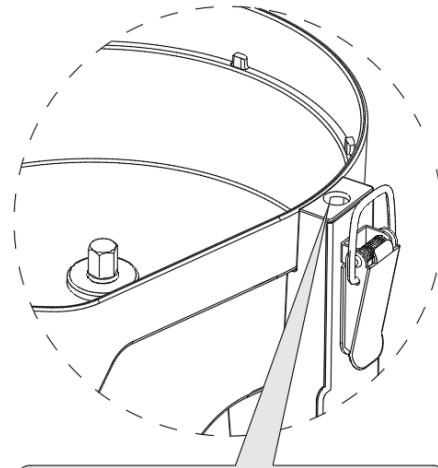


Do not allow water to enter the micro switch hole!

Глава 5: Параметры продукта:

Номер модели.	GJ817
Номинальное напряжение	220 В ~ /50 Гц
Номинальная мощность	200 Вт
Скорость двигателя	140 об/мин
Вес нетто	6,8 кг
Размер изделия	251 мм x 247 мм x 387 мм

Глава 6: Схема

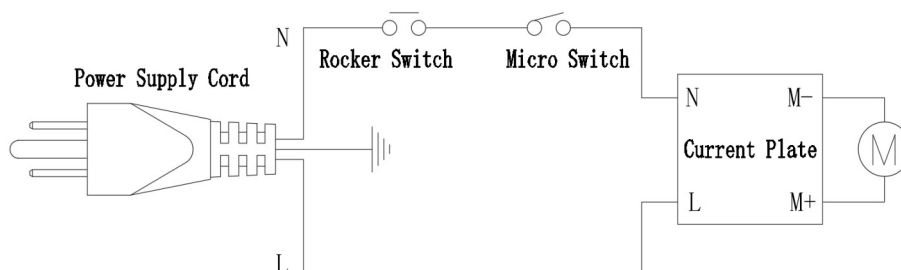

Глава 7: Анализ неисправностей

Явление разлома	Анализ	Разрешение
Не работает	1. Питание не подключено. 2. Крышка из алюминиевого сплава установлена неправильно.	1. Проверьте, подключено ли питание. 2. Проверьте, правильно ли установлена крышка из алюминиевого сплава.
Резкая остановка	Длительная работа машины или слишком высокая температура рабочей среды приводят к перегреву двигателя, и срабатывает термостатическая защита двигателя.	Выключите питание, остановите работу более чем на полчаса, подождите, пока двигатель остынет, а затем снова запустите его.

Примечание: Выше описаны распространенные методы диагностики и устранения неисправностей. При других неисправностях обращайтесь в сервисный центр, не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Глава 8: Список контактов в пищевой отрасли

Название компонента	Материал	Стандарт	Тест
Втулка вала двигателя	АБС	GB4806.1-2016 GB4806.7-2023	Квалифицированный
Толкатель	ПП	GB4806.1-2016 GB4806.7-2023	Квалифицированный
Большой толкатель еды	АБС	GB4806.1-2016 GB4806.7-2023	Квалифицированный
Маленький толкатель еды	АБС	GB4806.1-2016 GB4806.7-2023	Квалифицированный
Лезвие терки из нержавеющей стали	СУС304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2023	Квалифицированный
Диск для нарезки из нержавеющей стали	СУС304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2023	Квалифицированный
Нижняя часть лезвия	Алюминиевый сплав	GB4806.1-2016	Квалифицированный

терки		GB4806.10-2016	нный
Нижняя часть режущего диска	Алюминиевый сплав	GB4806.1-2016 GB4806.10-2016	Квалифицирова нный
Сетка для нарезки кубиков	ABS + US420	GB4806.1-2016 GB4806.9-2023 GB4806.7-2023	Квалифицирова нный
Сетка для режущего ножа	ABS + US420	GB4806.1-2016 GB4806.10-2016	Квалифицирова нный
Жилье	Алюминиевый сплав	GB4806.1-2016 GB4806.10-2016	Квалифицирова нный
Верхняя оболочка	Алюминиевый сплав	GB4806.1-2016 GB4806.9-2023	Квалифицирова нный
Лезвие для нарезки	СУС420	GB4806.1-2016 GB4806.9-2023	Квалифицирова нный
Нож для нарезки кубиками и прорезки	СУС420	GB4806.1-2016 GB4806.9-2023	Квалифицирова нный
Поезд Сборка вала S	СУС420	GB4806.1-2016 GB4806.7-2023 GB4806.9-2023	Квалифицирова нный
Сборка ножа для нарезки кубиками и разрезания	SUS304+SUS420+ Алюминиевый сплав+РОМ	GB4806.1-2016 GB4806.9-2023	Квалифицирова нный
Слайсер S- пеасер	СУС304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2023	Квалифицирова нный
Винт из нержавеющей стали	СУС304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2023	Квалифицирова нный
Вставная гайка М4	Медь	GB4806.1-2016 GB4806.7-2023	Квалифицирова нный
Втулка двигателя	АБС	GB4806.1-2016 GB4806.9-2023	Квалифицирова нный

Глава 9: Экологический контрольный список

Декларация об опасных веществах кухонной техники (многофункционального кухонного комбайна), используемой в данной форме.

Согласно « Требованиям к маркировке опасных веществ ограниченного использования в электрических и электронных изделиях »

В следующем разделе стандарта GB/T26572-2011 (также известного как China RoHS2.0) перечислены опасные вещества и компоненты, которые могут содержаться в данном продукте.

Данная форма составлена в соответствии с правилами SJ/T11364.

О: Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах детали находится в пределах, установленных в стандарте GB/T26572. Однако содержание в деталях, отмеченных « X » в приведенной выше таблице, превышает это значение, поскольку в отрасли отсутствует зрелая альтернативная технология.



Срок службы средств защиты окружающей среды

На изделии имеется маркировка, указывающая на то, что срок его использования в целях защиты окружающей среды составляет 10 лет.

Срок службы электротехнических и электронных изделий, обеспечивающий защиту окружающей среды, означает, что содержащиеся в них токсичные и вредные вещества или элементы не будут проникать в окружающую среду или внезапно изменяться, а также что использование этих изделий не нанесет вреда окружающей среде. Это срок, при котором использование таких изделий не приведет к серьезному загрязнению или серьезному ущербу для здоровья человека и имущества.

В течение периода защиты окружающей среды используйте данное изделие в соответствии с инструкцией по применению.

Пояснение к « Правилам управления переработкой и утилизацией отходов электротехнической и электронной продукции » : В целях бережного отношения к окружающей среде и ее защиты, после того как изделие перестанет быть необходимым пользователю или истечет срок его службы, пожалуйста, соблюдайте соответствующие национальные законы и правила по переработке и утилизации отходов электронной продукции и передавайте их местным производителям, имеющим признанную на национальном уровне квалификацию в области переработки.

Экологический контрольный список	
В соответствии с « Законом Китайской Народной Республики об управлении использованием опасных веществ в электротехнических и электронных изделиях » необходимо составить следующий перечень наименований и состава опасных веществ или элементов, которые могут содержаться в электротехнических и электронных изделиях.	
Название	Токсичные и опасные вещества или элементы

компонент а	Вест и (пб)	Меркурий (Hg)	Кадмий (Cd)	шестивалентный хром (Cr(VI))	Полибромированный бифенилы (pBB)	полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭО)
Пластиковая деталь	0	0	0	0	0	0
Аппаратное обеспечение	0	0	0	0	0	0
Плата блока питания	X	0	0	0	0	0
Выключатель	0	0	0	0	0	0
Внутренний шнур	0	0	0	0	0	0
Печатная плата - пайка	X	0	0	0	0	0
Винт	0	0	0	0	0	0
Резина	0	0	0	0	0	0
Моторный узел	X	0	0	0	0	0